MORESCO

BALANZA PARA PUNTO DE PAGO
SISTEMAS POS

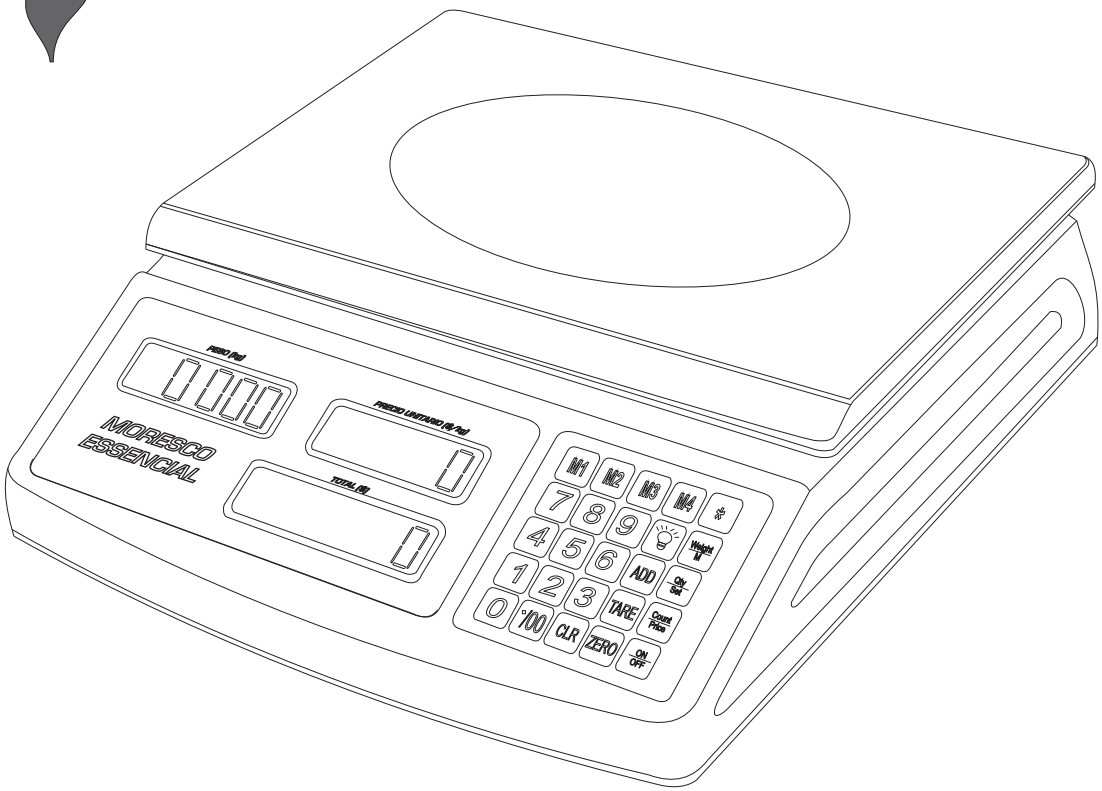

Manual de Operación & Configuracion

Manual de usuarios y programación de la balanza electrónica POS.
Modos de trabajo y periféricos compatibles
Formatos de transmisión y parámetros

FIRMWARE VER 4.0
NOVIEMBRE/12

INTRODUCCION

Muchas gracias por haber comprado esta balanza Electrónica en MORESCO Colombia.
Por favor lea el manual y consérvelo a la mano para futuras programaciones.
Tenga en cuenta que es muy importante conocer el funcionamiento de la máquina para poder dar el uso adecuado.

Esta publicación es solamente una guía para las personas que compraron la balanza pos **MORESCO** Modelo **Esencial.**

La información relativa a **MORESCO** Formación Técnica se pueden obtener escribiendo a:

soporte@basculasmoresco.com

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en cualquier formato o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación, para ningún propósito sin el permiso expreso del escritor Moresco.

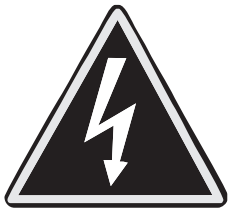

CAUTION

RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MAXIMA ES DE 30 kg (60lb)
NO EXCEDA ESTA CAPACIDAD O PODRIA DAÑAR LA MAQUINA

BASCULAS MORESCO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

TABLA DE CONTENIDOS

Especificaciones ----------(4)
Antes de iniciar ---------- (5)
Teclado & Funciones ----------(6)
Funciones de Venta ----------(7)
Funciones de Conteo ----------(8)
Configuración & parámetros ----------(9)
Comunicación Serial ----------(12)
Pruebas Puerto con Windows ----------(14)
Compatibilidad & Solución de Problemas----------(17)
Garantía ----------(19)

ESPECIFICACIONES

La balanza electrónica **ESENCIAL** Series concentra la experiencia y la tecnología con versatilidad y diseño práctico para hacer de esta una de las basculas personales más prácticas en el mercado. Años de experiencia la posesionan como una balanza compatible con todos los programas del mercado colombiano

Datos de la balanza POS

CARACTERISTICAS	ESENCIAL PC
Clase	III
Capacidad máxima	30kg
División (d)	1g
Escala de verificación (e)	10g
Unidades	kg
Display	5 digitos Peso, 5 Digitos Precio, 6 Digitos para Total Digitos tipo LED display
Teclado	25 Teclas de Pulsadores
Tara	< 1/3 Max, Sustractiva
Temperatura de operación	0 ~ 40 C
Maxima humedad	85 %, humedad relativa (RH)
Alimentacion	110 VAC / 60Hz, con Adaptador
Bandeja	33x20x1cm
Calibracion (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Carcasa	Acero inoxidable
Memorias	4 Directas
Bateria	4VDC / 12 horas de autonomia
Dimensiones de la Balanza	
Opciones	Interfase MAX Serial RS232 -ii
Peso Balanza	5,4kg
Dimensiones caja	CONFIRMAR cm^3

Estas especificaciones pueden variar dependiendo a los requerimientos del comprador
Basculas Moresco se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso

ANTES DE INICIAR

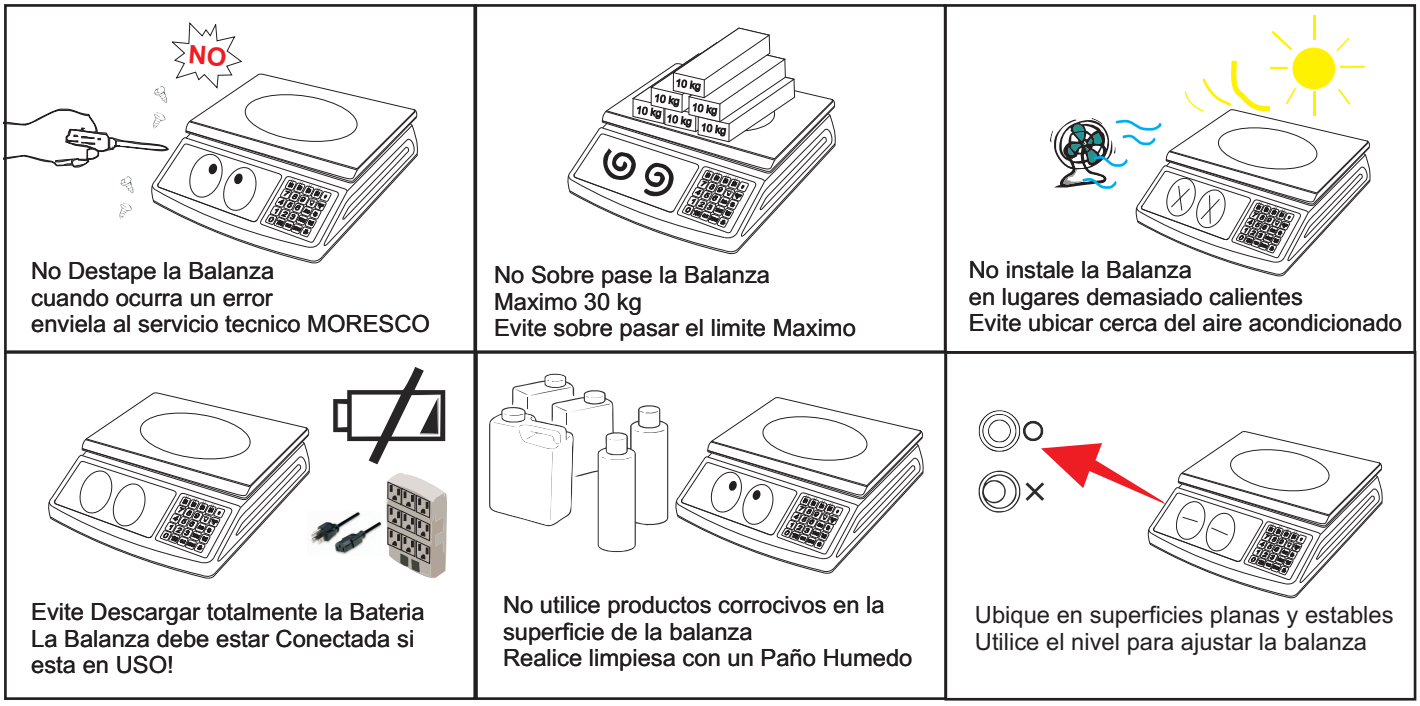

EL AMBIENTE

La báscula siempre debe usarse en un ambiente libre de Corrientes de aire excesivas, productos Corrosivos, Vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad. Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada.

<u>NO instale la báscula:</u>

*Al lado de ventanas abiertas o puertas que causen Corrientes de aire o cambios rápidos de temperatura.

*Cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas.
*Cerca de campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos.
*En una superficie de trabajo Inestable.
*En un ambiente polvoriento.
*Donde reciba la luz del sol directamente.
*NO conecte en la conexión del Refrigerador.
*Si es Posible USE un Estabilizador.

TECLADO Y FUNCIONES

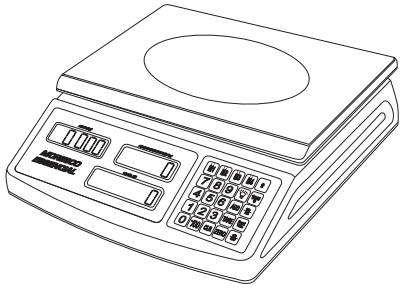

TECLA ON/OFF [ON OFF]

Utilice esta tecla para encender y apagar la balanza

TECLADO NUMERICO [0] ~ [9]

Utilice estas teclas para introducir los numeros

TECLA (Contador / Liquidadora) [Count Price]

Utilice esta tecla para cambiar el modo de función de la balanza
Modo Contador: Piezas o Partes
Modo Liquidador: Venta a Publico

TECLADO PUNTO DECIMAL [•/00]

Utilice estas teclas para introducir los numeros Decimales para Precio. (2 Decimales para precio) Decimales para Contar: (4 Decimales para Unidad)

TECLA TARA [TARE]

Utilice esta tecla para tarar la balanza.
También permite ingreso de tara Manual

TECLA CERO [ZERO]

Utilice esta tecla para regresar a Ceros la balanza

TECLA ADICION [ADD]

Esta tecla le permite acumular productos o precios dependiendo del modo de operacion de la bascula

TECLA BORRAR [CLR]

Esta tecla le permite borrar valores ingresados con el teclado numerico y tambien borrar acumulados de la tecla adición

TECLA MUESTRAS [Qty Set]

Tecla para confirmar el valor de las muestras sobre la balanza (SOLO MODO CONTADOR)

TECLA INGRESO COD [Weight M]

Utilice esta tecla para ingresar el peso unitario de cada muestra, tambien permite guardar las Memorias.

TECLA DE AHORRO [💡]

Utilice esta tecla poner la balanza en modo ahorrador.
Esta función desactivara los puertos de la balanza

TECLAS DE MEMORIA [M1] ~ [M4]

Estas teclas le permiten almacenar precios o pesos para poder acceder a ellos de una forma practica y rapida (trabaja en los dos modos de operacion)

TECLA PROGRAMACION [*]

Tecla para configurar el formato de transmision serial de la balanza (Ver tabla de Formatos Disponibles)

FUNCIONES DE VENTA

Esta balanza permite calcular el precio del producto según su peso y precio por kilogramo
El usuario solo debe digitar el precio por kilo del producto para continuar registrandolo

Este ejemplo muestra la venta de un producto cuyo precio por kilogramo es 12,000 pesos

PASO 1: PONER EL PRODUCTO SOBRE LA BALANZA

la balanza debe estar en ceros, recuerde que puedes utilizar
la tecla TARE para descontar pesos de recipientes, canastillas
o bandejas adicionales a la balanza

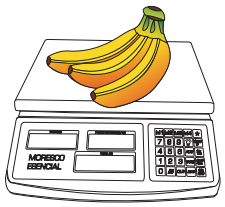

PASO 2: DIGITAR EL PRECIO POR KILO DEL PRODUCTO

Con el teclado numerico ingrese el precio por kilo del producto
Si desea puede ingresar decimales
Si comete un error durante el ingreso del precio podra borrar con la tecla CLR

PASO 3: VER EL VALOR TOTAL

La pantalla del total muestra el valor que debe pagar el cliente por el producto que se esta pesando.

En el modo de venta también puede utilizar las teclas M1 – M4 para llamar los precios guardados
Esta función evita ingresar manualmente el precio con el teclado numérico.

Para programar un precio en una memoria debe realizar el siguiente proceso:

PASO 1: Presiona la tecla de ingreso [Weight M]

PASO 2: Digital el precio por kilogramo del producto

PASO 3: Selecciona una posición de memoria [M1] ~ [M4]

PASO 4: Confirma y sale con la tecla de ingreso [Weight M]

FUNCIONES DE CONTEO

El modelo esencial además de contar con funciones de venta también permite trabajar en modo contador. Esta función ofrece la opción de contar piezas aprovechando la alta precisión de la balanza.

Para realizar un conteo de piezas la balanza se debe pasar a modo contador con la tecla Count Price

Este ejemplo muestra como contar piezas con la balanza esencial

PASO 1: PONER UNIDADES DE MUESTRA

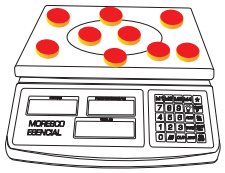

Si desconocemos el peso unitario de cada pieza debe contar una muestra del producto y posteriormente ingresarlas a la balanza para obtener el valor de cada pieza.
CONTAR UNIDADES DE MUESTRA (Ejemplo: 50 unidades)

PASO 2: DIGITAR EL NUMERO DE MUESTRAS Y CONFIRMAR

Con el teclado numerico ingrese la cantidad de muestras sobre la balanza
La tecla Qty/Set confirma la cantidad Qty Set

Si comete un error durante el ingreso del precio podra borrar con la tecla CLR

PASO 3: VER PESO UNITARIO Y TOTAL DE PIEZAS

La pantalla PRECIO UNITARIO muestra el peso de cada parte y la pantalla TOTAL muestra la cantidad de piezas sobre la balanza.

Si ya conocemos el peso de cada pieza podemos hacer el proceso de conteo tambien

PASO 1: Digita el Peso unitario de cada pieza con el teclado numerico (Incluye los decimales)

PASO 2: Confirma el Peso unitario con la tecla Weight M

PASO 3: Pone X piezas sobre las balanza

PASO 4: Ver pantalla Total para saber la cantidad de piezas sobre la balanza

CONFIGURACION & PARAMETROS

CALIBRACION

Este proceso debe ser realizado por una persona capacitada o que tenga conocimiento de los equipos de pesaje. Si ocurre algún error durante este proceso puede bloquear la balanza y esta solo se podrá activar de nuevo en el centro de servicio autorizado en la ciudad de Bogotá D.C.

Para realizar la calibración de la balanza pos debe tener a su alcance una pesa patrón. Si usted es un usuario no autorizado por MORESCO y requiere hacer la calibración debe solicitar el permiso para poder hacer el procedimiento ya que este requiere destapar el equipo.

*BASCULAS MORESCO no se hace responsable por perdidas de información durante este proceso.

Paso 1) Destapar la Gramera y Poner Jumper de Calibracion
Paso 2) Prender la balanza
Paso 3) Digitar la capacidad Maxima
Paso 4) Modificar la Division de Escala con la Tecla ADD
Paso 5) Confirmar Capacidad y Division Con tecla TARE
Paso 6) Digitar con cuanto se va a calibrar Ej: 5.000 kg
Paso 7) Montar la pesa para calibrar
Paso 8) Confirmar con TARE y quitar Jumper de Calibracion

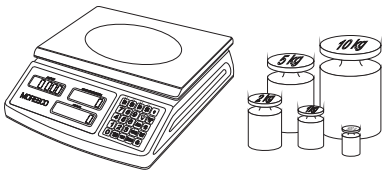

MORESCO
ESSENCIAL

CONEXION DE CABLES (SERIES 2012 / 2013)

Según el modelo de la balanza la misma tendrá el siguiente tipo de conector en su carcasa.

MODELO	BALANZA	PC - SISTEMA POS
ESENCIAL 2013	CONECTOR DB-9 HEMBRA PIN 2: PIN 3: PIN 5:	CONECTOR DB-9 HEMBRA : PIN 2 : PIN 3 : PIN 5
ESENCIAL 2012	CONECTOR REDONDO 5 PINES 16mm PIN 2: PIN 3: PIN 5:	CONECTOR DB-9 HEMBRA : PIN 2 : PIN 3 : PIN 5

CONFIGURACION & PARAMETROS

CONFIGURACION DE FORMATO DE TRANSMISION

Cada marca de balanza utiliza el protocolo de transmisión serial para el envió de datos al computador.
Dependiendo del fabricante cada modelo de balanza envía datos en un formato específico.
La balanza Moresco le permite adaptarse a las marcas existentes y más comerciales en Colombia.

Para configurar el formato siga estos pasos.

- **Paso1:** Encender la balanza y esperar hasta que esta se encuentre en Ceros (En todas las Pantallas)

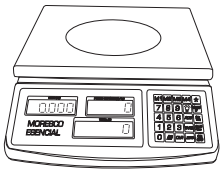

- **Paso2:** Digitar el numero de balanza a configurar (Ver Tabla de Marcas)

con el teclado numerico digite el numero que corresponde a la marca de balaza a programar. debe tener en cuenta que esta tabla de marcas es para los modelos comprados en el 2012. (Para balanza compradas en anteriores versiones vea el Manual de Servicio incluido en la Caja)

Ejemplo: - Configurar como CLEVER MORESCO-CAMRY_Segun tabla Corresponde Codigo DOS

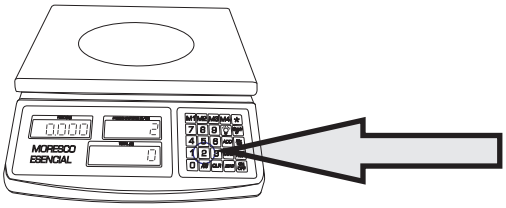

Con Teclado numerico
Digite el numero de formato (Ver Tabla)

- **Paso3:** Presionar por 10 Segundos la tecla de Configuración (Es la Tecla *)

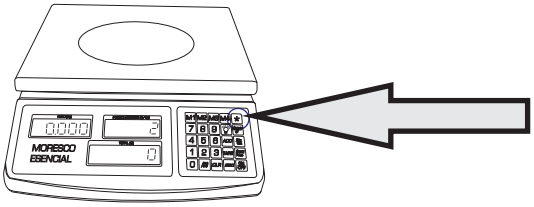

Sostener presionada la tecla durante 10 segundos
No se debe soltar hasta que pasen los 10 segundos

10 Segundos

- **Paso4:** Verificar con el programa Hyperterminal el Formato

CONFIGURACION & PARAMETROS

FORMATOS DE TRANSMISION PROPIOS MORESCO

Esta tabla indica las versiones de balanzas que se encuentran incluidas en la nueva Clever PC.
Recuerde que esta tabla solo aplica para los modelos vendidos en el 2012.
Para versiones anteriores consulte el manual de servicio de la balanza.

TABLA DE FORMATOS

No. De Formato	IMAGEN DE MARCA	MODELO & CAPACIDAD X REFERENCIA	BAUDIOS (BITS/SEGUNDO)	DATOS DE BITS	CONTROL DE FLUJO	BIT DE PARADA	PARIDAD	TRANSMISION
6		CLEVER 30 kg 8 (NEGRA)	9600 Bits/Seg	8 BITS	NINGUNO	1 BIT	NINGUNO	CONTINUA
2		MORESCO 30kg	9600 Bits/Seg	8 BITS	NINGUNO	1 BIT	NINGUNO	CONTINUA
9		MORESCO 30kg X COMANDO	9600 Bits/Seg	8 BITS	NINGUNO	1 BIT	NINGUNO	POR COMANDO

Cuando se selecciona el formato 9 el usuario debe enviar por el puerto (COMA "W'') para que la balanza le responda con el peso que tiene en ese momento sobre la plataforma.
De lo contrario este formato no enviara ningún dato al sistema.

La bascula Cuenta con 9 Versiones los cuales se pueden verificar digitando los numeros de 0 a 9 en tabla interna de balanza.

SEGUN LA MARCA DEL PROGRAMA DEBE PROGRAMAR LA BALANZA. (Contactar vendedor)

COMUNICACION SERIAL

Conserve esta guía para la configuración de los parámetros con el software de ventas, la comunicación de datos es independiente a las funciones de ventas que se emplean en el Teclado.

La balanza se entrega bajo estos parametros.

- **9600 Bits/Seg:** **- 8 BITS - 1 STOP BIT** PARIDAD: NINGUNA - CONTROL DE FLUJO: NINGUNO

Por orden Especial se puede trabajar bajo los parametros PARES

- **9600 Bits/Seg:** **- 7 BITS - 1 STOP BIT** PARIDAD: PAR - CONTROL DE FLUJO: NINGUNO

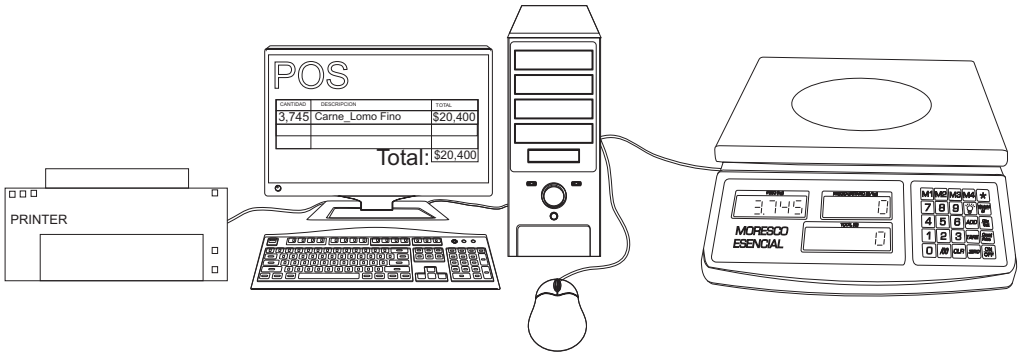

IMPORTANTE

Antes de iniciar con la explicación del formato es necesario comprender la siguiente información

30.000 kg

Valor mas Significativo de Peso

Valor menos Significativo de Peso

Si la balanza tiene capacidad máxima de 30 kg se entiende al valor más significativo como la unidad de kilogramos

Y el valor menos significativo indica los gramos (En este caso el valor mínimo que pesa la balanza son 5 gramos)

Esta cadena se envía por el puerto COM y este es recibido en el programa de ventas

Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8	Bit 9	Bit 10	Bit 11	Bit 12	Bit 13

Bit1: INICIO DE TRANSMISION Este el bit que indica el inicio de la transmisión serial (Normalmente no se ve en la Cadena – Se utiliza únicamente para indicar al PC que a partir del va a iniciar nueva trama de datos) **STAR BIT**

Bit2: Valor de Bandera (**4E**) es muy común encontrar esta bandera para indicar la persona el inicio de la trama Visible en el ordenador. EN EL ORDENADOR SE VISUALIZARA COMO UNA **N**

Bit3: Este es el Valor Más significativo del PESO

Bit4: Este es el Valor Siguiente al más Significativo de PESO.

Bit5: este valor indica el punto decimal que siempre tendrá el valor de **2E**. (*****)

Bit6: Valor de peso

Bit7: Valor de peso

Bit8: Este es el Valor menos significativo del PESO

Bit9: Espacio (SPACE) **20**.

Bit10: Espacio (SPACE) **20**.

Bit11: Nueva Línea (Siempre con el valor **0A**)

Bit12: Retorno de Carro **(**Siempre con el valor **0D**)

Bit13: FIN DE LA TRANSMISION

EJEMPLO DE 12.395 kg ENVIADO A PC

STAR	N	1	2	*	3	9	5					FIN

Esto se repite de forma continua para refrescar y enviar el peso que se encuentra en ese momento sobre la balanza.

PRUEBAS CON WINDOWS

Se pueden utilizar varias herramientas para verificar que la balanza envía los datos correctamente y que el computador los está recibiendo.

Para eso existe la herramienta Hyperterminal de Windows o el Programa AccesPort que podrá descargar desde nuestro sitio WEB.

PASOS PARA VERIFICAR LA BALANZA CON HYPERTERMINAL

Despues de descargar el programa abrir el archivo ejecutable de HYPERTERMINAL

Paso 1 Abre el archivo ejecutable de Hyperterminal

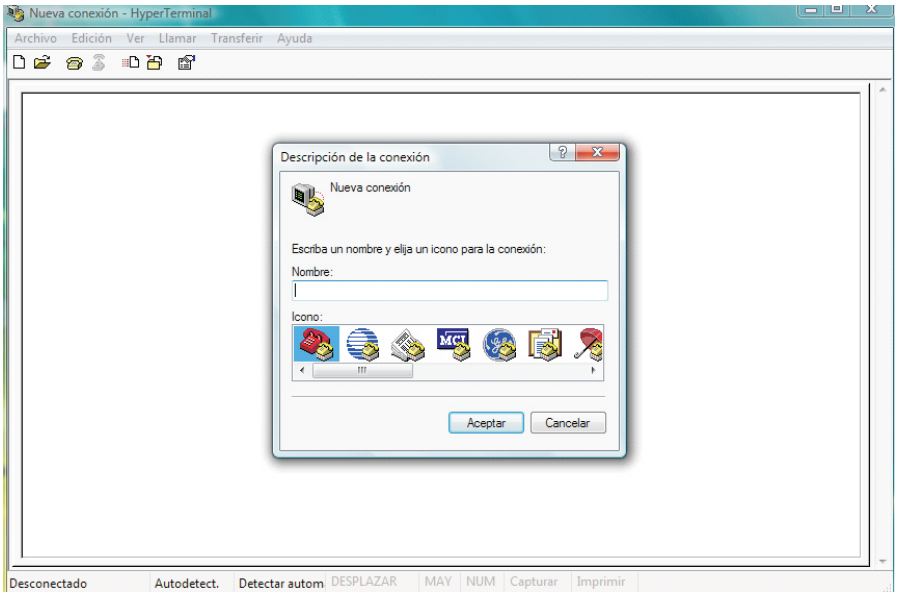

Si su sistema operativo es MAC por favor descargue otra aplicacion que opere en ese sistrema.

En nuestra pagina web solo encontrara aplicaciones para Windows

Paso 2 Ingresa un nombre cualquier a esta aplicación (No importa el Nombre) para ese ejemplo lo nombraremos **CLEVERPC**

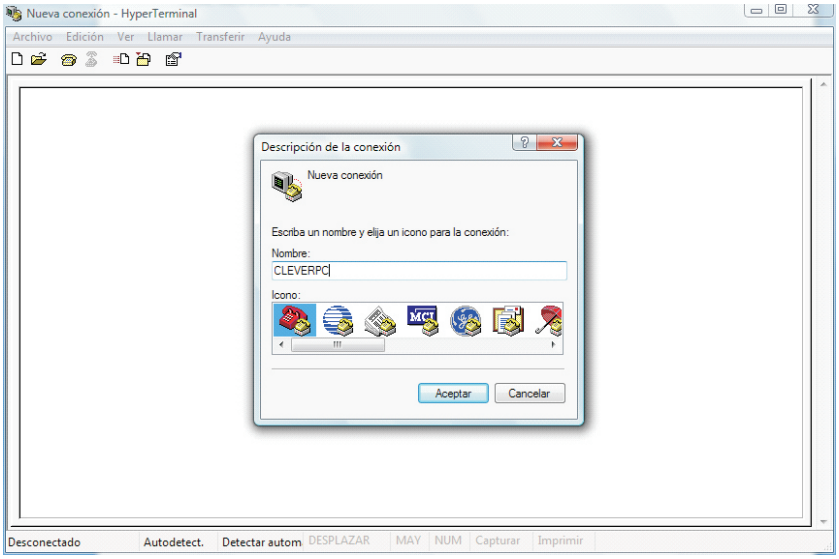

Paso 3 Presiona aceptar y se selecciona un puerto COM (Usualmente se asigna el COM1 pero eso depende si se tiene un convertidor USB u otro tipo de tarjeta. SI SOLO TIENE UNO ESTE NO LE PERMITIRA CAMBIAR Y SALDRA POR DEFECTO

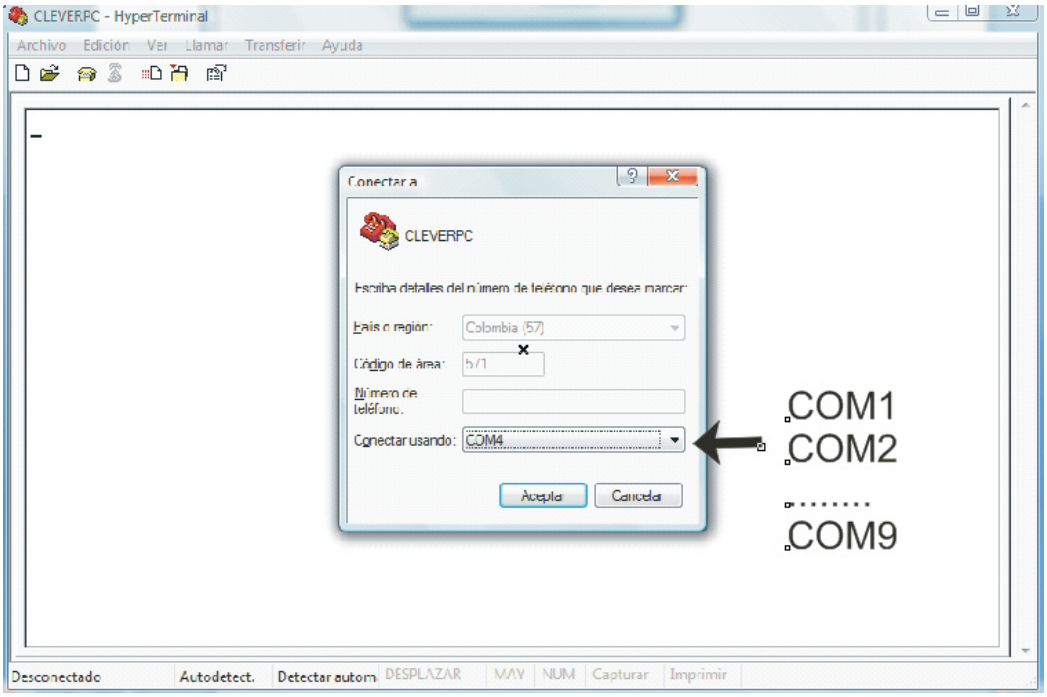

Paso 4 Ingresa los datos de la transmisión que encuentra en la parte superior de este manual

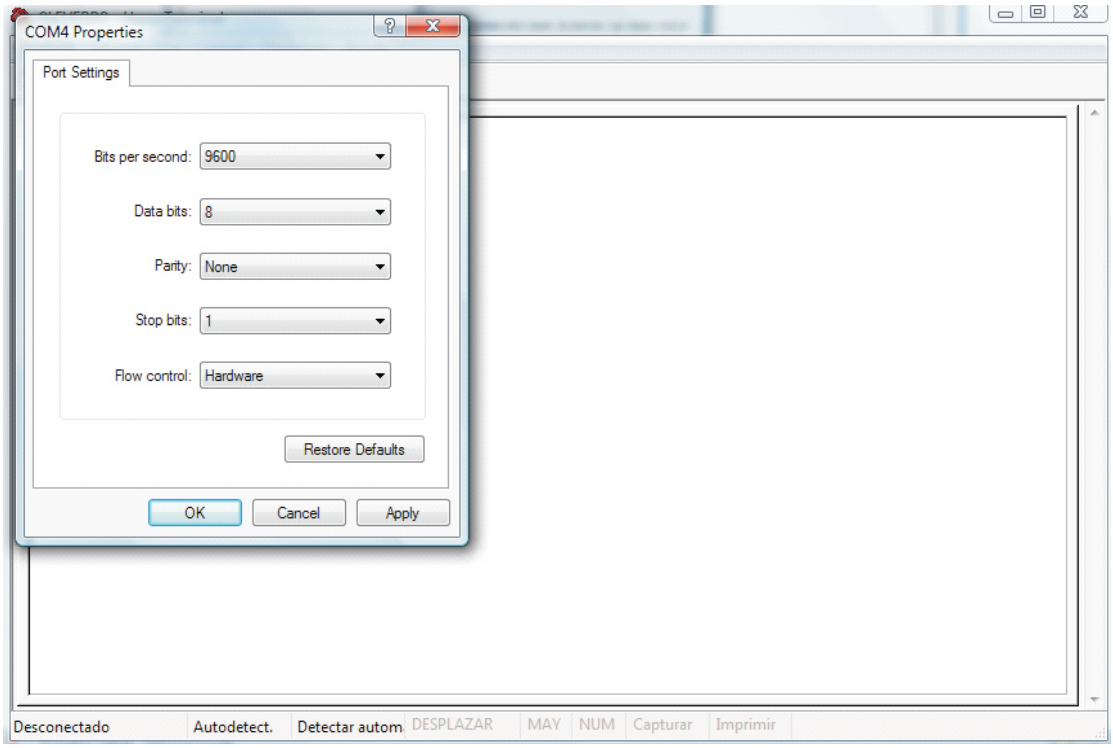

Paso 5 Finalmente aparece el peso que se encuentra sobre la balanza en el PC

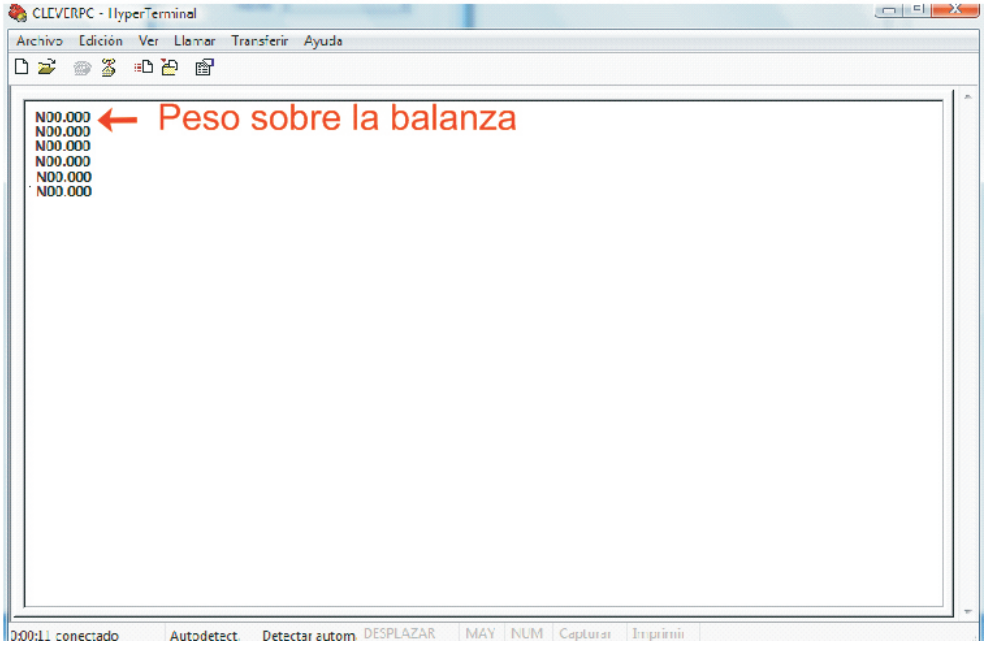

COMPATIBILIDAD & SOLUCION DE PROBLEMAS

• *Es recomendable Utilizar Cables Convertidores USB-Serial?*

Es preferible trabajar con el Puerto COM tomado desde la MAIN BOARD.
Si desea utilizar cables USB a Serial se recomienda utilizar una buena marca (TrendNet , QPCOM)

• *Porque me muestra que el puerto COM está ocupado?*

Posiblemente la balanza estaba enviando datos al momento de abrir el puerto.
Por eso se recomienda que abra el programa o el puerto COM y luego si encienda la balanza, Para evitar que el equipo crea que esta ocupado con otro programa

• *Que es Hyperterminal?*

Es una aplicación de Windows para verificar el ingreso de datos al equipo.
Este no tiene costo y lo puede descargar de nuestra pagina WEB

• *Este Balanzas Pueden Trabajar Inalambricamente?*

Esta Serie de modelos puede trabajar inalámbricamente mediante el puerto **COM Virtual**
Para trabajar con Módulos Inalámbrico debes adquirir con nosotros la antena y receptor seriales
En campo abierto los módulos alcanzan una distancia de **80 metros.**
La serie **PRO Wireless** logra una distancia de 800 metros

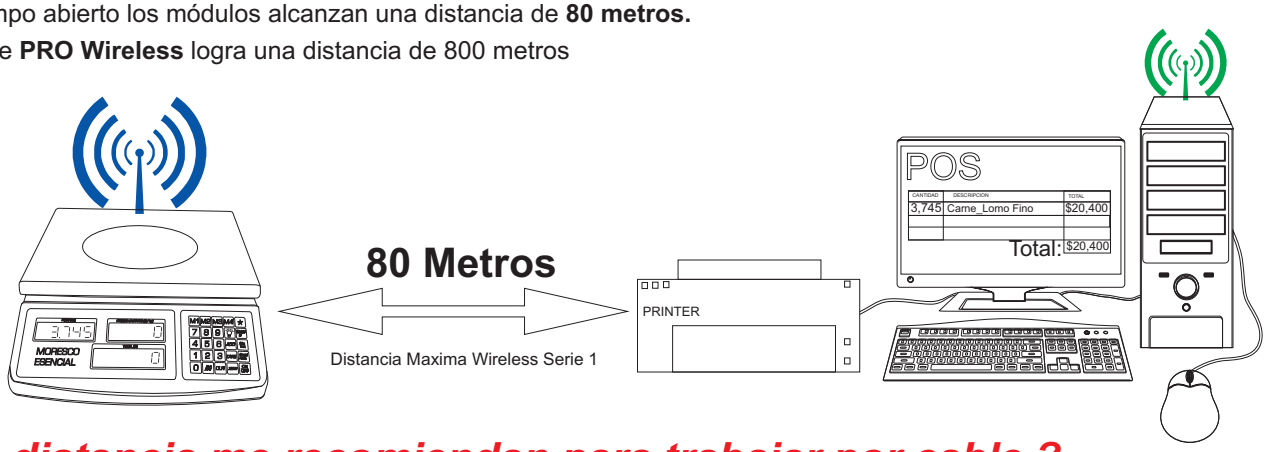

• *Que distancia me recomiendan para trabajar por cable ?*

Para trabajar en RS-232 Cableado recomendamos trabajar una distancia máxima de 5 metros,
Una distancia mayor puede afectar las señales que viajan por el cable creando problemas en velocidad y conexión

COMPATIBILIDAD & SOLUCION DE PROBLEMAS

- ***La pantalla de peso indica LB?***

Este modelo de balanza se debe conectar siempre a la energía 110VAC

El indicador LB aparece en la pantalla de peso cuando la batería está muy descargada

- ***Puedo Guardar los datos de Peso en un archivo TXT?***

Claro que puedes guardar los datos del peso como un archivo TXT.
Debe configurar la balanza con el formato de transmisión 9
Desde el editor y Visualizador de AccesPort puedes recibir los datos controladamente
Mira un video de cómo se puede hacer

http://www.youtube.com/watch?v=DEFYsV-TqJ0

- ***Puedo conectar impresoras al puerto serial de mi balanza?***

Se pueden conectar impresoras seriales a la balanza.
Este modelo le permite trabajar con 9 Departamentos y capacidad máxima de 30 kilogramos
Tiene un total de 12 Líneas Superiores & 12 Líneas de Mensaje Inferior.
La programación de este equipo no tiene ningún costo.

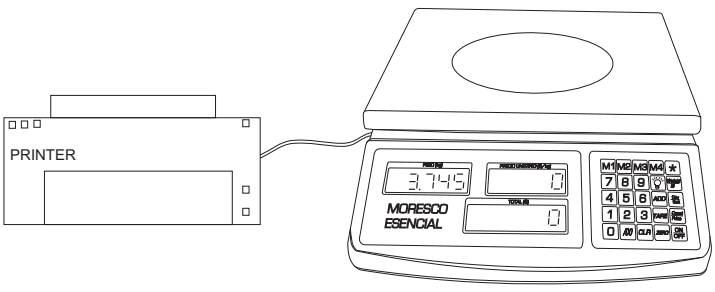

NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT: 12343254534-2
DIRECCION: Av 13 # 30-67
TEL: 244651221221

Productos Pesados
Registrar en Caja/ Salida

Departamento	Peso:
1-Verduras:	01,350kg
2-Carnes Frias:	00,535kg
3-Frutas:	00,125kg
4-Papa:	22,015kg
5-Pollo:	01,350kg
6-Carne:	00,700kg

Reporte de Peso de Cliente
No Olvide pasar por el punto
Pago

ESTA IMPRESORA TAMBIEN FUNCIONA EN MODO CONTADOR
PARA VER EL VIDEO DE LA BALANZA FUNCIONANDO CON LA IMPRESORA VAYA A ESTE LINK

http://www.youtube.com/watch?v=QxNB3QFxeAM

5. GARANTIA LIMITADA

1. TERMINOS DE LA GARANTIA LIMITADA

Basculas y Balanzas MORESCO, garantiza para este producto el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra para el diagnostico y reparación dentro de un Periodo de Garantía especifico de UN AÑO, el cual iniciara a partir de la fecha de la compra del articulo.

MODELO Y TIEMPO DE GARANTIA

ACS: Equipo de pesaje, Balanza Electrónica (Garantian1 año)

2. CONDICIONES DE LA GARNTIA

a. Se presta garantía únicamente a productos que presenten factura legal de venta.
b. El servicio de garantía sólo se prestará en el centro de servicio de nuestras instalaciones.
c. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus equipos.
d. Basculas MORESCO no asume ningún costo de trasporte de los equipos en garantía.

3. CASOS EN QUE LA GARANTIA NO ES VALIDA:

a. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrames de líquidos en las partes eléctricas, accidente, catástrofes naturales, desordenes públicos o como consecuencia de estos.
b. Uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo descritas en el Manual de Usuario.
c. Uso en condiciones ambientales deficientes o que exista mala instalación o mal uso del producto.
d. Daños causados por fluctuaciones de voltaje en los circuitos eléctricos o descargas eléctricas atmosféricas.
e. En el evento que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por Basculas y Balanzas Camry
f. Daños producidos por la intervención o desarme del producto de parte de personal ajeno al departamento de servicio de Báscula y Balanzas Camry. o los ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos ni autorizados.
g. Cables, adaptadores, baterías, controles remotos, partes plásticas, gabinetes y demás accesorios o partes consumibles o de alto riesgo de daño por exceso de manipulación no están sujetos a la garantía.
h. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a Basculas y Balanzas Camry ,tales como rayaduras, decoloramiento, oxidación,exceso de polvo, golpes , ruptura del mueble o gabinete del producto, contaminación de plagas o sustancias.
i. Cuando el producto no tiene sellos de garantía o se encuentran alterados.
j. Si el aparato se le somete a sobresaturación de uso, por ejemplo alquiler etc. O que se haya excedido los límites de sobre carga o uso especifico para el cual fue diseñado.